



Name der prüfenden Person	Tim Riedel
Abgeschlossen am	18.10.2025, 16:45
Ort der Prüfung	Am Stellwerk 5, 70197 Stuttgart, Deutschland (48.768960288133485, 9.143931167028365)
Besichtigungsbedingungen	Trocken
Hilfsmittel	Batterie- und Lichtmaschinentester, Bohrschrauber, Bremsflüssigkeitstester, CO ₂ -Lecktester, Dellensegel & Reflektorboard, Drehmomentschlüssel, KFZ-Diagnosegerät, Kühlsystem-Abdruck-Werkzeugkoffer, Lackmessgerät, LED Aufstellleuchten & LED Strahler, LED Stablampe, Mobile Hebebühne & Auffahrrampen, Montageroller, Refraktometer, Reifenluftdruckmessgerät, Reifenprofiltiefenmesser, Schlagschrauber, Startbooster, Steckschlüssel-Set, Teleskop-Schnabelkopf (Hebelwerkzeug), Teleskopspiegel
Unterschrift der prüfenden Person	

Allgemeine Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp	SUV / Geländewagen / Pickup
Marke	BMW
Modell	X5 45e xDrive
Erstzulassung	21/01/2020
Getriebe	Automatik
Anzahl der Zylinder	6
Hubraum in cm ³	2998
Leistung in kW /PS	210 kW
Antrieb	Allrad
Kilometerstand	98487
Anzahl an Fahrzeughaltern	2
Anzahl an Sitzplätzen	5
Anzahl an Türen	5
Kraftstoffart	Hybrid (Benzin/Elektro)
Schadstoffklasse (Euro-Norm)	Euro6
Umweltplakette	4 (Grün)
Zeitpunkt HU / AU	09/27
Aussenfarbe (Hersteller)	Schwarz Uni
Innenfarbe	Schwarz/Braun
Fahrgestellnummer (FIN)	WBATA610110005001711

Anzahl der Schlüssel	2
Nichtraucher-Fahrzeug	☒ ja
Scheckheftgepflegt	☒ ja, bei einer Vertragswerkstatt

Exterieur

Erfassung des Exterieur-Zustands

Fahrerseite	1. 
Frontbereich	2. 
Beifahrerseite	3. 
Heckbereich	4. 
Anmerkung zum Exterieur-Zustand	Nachlackierungsfrei

Prüfung

Nachlackierungen (Normbereich der Lackdicke zwischen 80µm und 160µm)

Lackdicke (Fahrertür) in µm	150
Lackdicke (Kotflügel links) in µm	110
Lackdicke (Motorhaube) in µm	120
Lackdicke (Kotflügel rechts) in µm	110
Lackdicke (Beifahrertür) in µm	120
Lackdicke (Tür hinten rechts) in µm	100
Lackdicke (Heckdeckel) in µm	90
Lackdicke (Tür hinten links) in µm	110
Lackdicke (Dach) in µm	120
Unfallschäden	☒ unfallfrei
Rost- bzw. Korrosion an der Karosserie	☒ Nein
Beleuchtungseinheiten (Tagfahr-, Abblend-, Fern-, Stand-, Blink-, Warnblink- und Bremslicht, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer)	☒ i. O.

Wischwasseranlage (vorne und hinten)	■ i. O.
Motorhaubendämpfer	■ i. O.
Anhängerkupplung	■ nicht vorhanden

Interieur

Erfassung des Interieur-Zustands

Material der Innenausstattung	Vollleder
Innenraum (vorne)	5. 
Innenraum (hinten)	6. 
Kofferraum	7. 
Anmerkung zum Interieur-Zustand	i.O.


Prüfung

Türverriegelungssystem	■ i. O.
Alarmanlage und Wegfahrsperre	■ i. O.
Lenkradsperre	■ i. O.
Signalhorn	■ i. O.
Airbag-System (Kindersitzdeaktivierung)	■ i. O.
Außen-/Innenspiegelverstellung	■ i. O.
Fensterheber	■ i. O.
Lenksäulenverstellung	■ i. O.
Sicherheitsgurte und Sicherheitsgurthöhenverstellung	■ i. O.
Sitzverstellung	■ i. O.
Sitzheizung/-kühlung	■ i. O.
Sitz- und Kopfstützenverstellung	■ i. O.
Sonnenblenden	■ i. O.
Dachhimmel	■ i. O.
Handschuhfach	■ i. O.
Getränkehalter	■ i. O.
Zigarettenanzünder / Steckdose (12V)	■ i. O.
Armaturenbrett	■ i. O.

Infotainmentsystem (Radio, Navigationssystem, Freisprecheinrichtung, Musikanlage)	■ i. O.
Klimaanlage	■ i. O.
Head-up-Display	■ i. O.
PDC (Park-Distance-Control)	■ i. O.
Rückfahrkamera	■ i. O.
Innenraumbeleuchtung	■ i. O.
Schiebedach	■ nicht vorhanden
Schließmechanik Dach (Cabrio, Targa)	■ nicht vorhanden
Bordwerkzeug	■ vorhanden
Wagenheber	■ nicht vorhanden
Kompressor	■ nicht vorhanden
Reifenpannen-Kit	■ nicht vorhanden
Ersatzrad	■ nicht vorhanden
Sicherheitsausstattung (Verbandskasten, Warndreieck, Warnwesten)	■ i. O.

Fahrzeugtechnik

Sichtprüfung des Unterbodens auf Rost, Korrosion und Undichtigkeiten

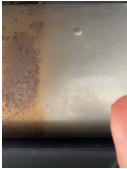Unterboden (vorderer Bereich)	8.  9.  10. 
Unterboden (hinterer Bereich)	11. 
Anmerkung zum Unterboden	Leichte Rostansätze alters- und laufleistungsbedingt, keine gravierenden Mängel oder Auffälligkeiten

Prüfung

Reifen (montiert)

Fabrikat (Reifenhersteller)	Hankook winter icept evo3x
Reifendimension (Vorderreifen)	275/45R20 110W
DOT-Nummer (Vorderreifen)	3423
Profiltiefe (vorne links) in mm	5,5
Reifenluftdruck (vorne links) in bar	2,1
Zustand Felge (vorne links)	■ i. O.

Bild Felge (vorne links)	12.  13. 
Profiltiefe (vorne rechts) in mm	5,5
Reifenluftdruck (vorne rechts) in bar	2,1
Zustand Felge (vorne rechts)	■ i. O.
Bild Felge (vorne rechts)	14. 
Reifendimension (Hinterreifen)	305/40R20 112V
DOT-Nummer (Hinterreifen)	3123
Profiltiefe (hinten rechts) in mm	7,5
Reifenluftdruck (hinten rechts) in bar	2,1
Zustand Felge (hinten rechts)	■ i. O.
Bild Felge (hinten rechts)	15.  16. 
Profiltiefe (hinten links) in mm	7,5
Reifenluftdruck (hinten links) in bar	2,1
Zustand Felge (hinten links)	■ i. O.
Bild Felge (hinten links)	17.  18. 
Bild Felge (hinten links)	19. 
Anmerkung zur Profiltiefe	i.O.
Anmerkung zum Reifenluftdruck	i.O.
Fahrzeug 8-fach bereift	■ nein

Bremsanlage (Bremsscheiben und Bremsbeläge)

Zustand der Bremsscheibe (vorne links)	■ i. O.
Zustand der Bremsbeläge (vorne links)	■ i. O.
Zustand der Bremsleitungen/-schläuche (vorne links)	■ i. O.
Zustand der Bremsscheibe (vorne rechts)	■ i. O.

Zustand der Bremsbeläge (vorne rechts)	■ i. O.
Zustand der Bremsleitungen/-schläuche (vorne rechts)	■ i. O.
Hat die Hinterachse eine Scheibenbremse oder Trommelbremse verbaut?	■ Scheibenbremse
Zustand der Bremsscheibe (hinten rechts)	■ i. O.
Zustand der Bremsbeläge (hinten rechts)	■ i. O.
Zustand der Bremsleitungen/-schläuche (hinten rechts)	■ i. O.
Zustand der Bremsscheibe (hinten links)	■ i. O.
Zustand der Bremsbeläge (hinten links)	■ i. O.
Zustand der Bremsleitungen/-schläuche (hinten links)	■ i. O.
Anmerkung zur Bremsanlage	70%
Fahrwerk / Radaufhängung (Stoßdämpfer, Federn)	■ i. O.
Achsteile und Querlenker	■ i. O.
Abgasanlage	■ i. O.
Antriebswellen und ggf. Kardanwelle	■ i. O.
Kühler / Lüfter	■ i. O.

Motortechnik & Elektronik

Auslesen des Fehlerspeichers

Fehler im Fehlerspeicher	■ nein
--------------------------	--------

Sichtprüfung der Motoranbauteile, sowie des Keilriemens (inkl. Spannrollen)

Motorraum	20. 
Motoranbauteile	■ i. O.
Keilriemen (inkl. Spannrollen)	■ nicht vorhanden

Prüfung

Motorelektronik (Anschlüsse und Sicherungen)	■ i. O.
Fahrzeugbatterie	■ i. O.
Spannung der Fahrzeugbatterie in Volt (V)	11,9
Zylinderkopfdichtung laut CO2-Lecktester	■ dicht
Kühlerschläuche/-verbindungen (auf Undichtigkeiten)	■ i. O.
Klimaanlagen-Kompressor laut Fahrzeugdiagnose	■ i. O.
Kilometerlaufleistung	■ plausibel
Kilometerlaufleistung gemäß Steuergerät	98487

Kontrolle Füllstand & teils Qualität

Motoröl	■ i. O.
Elektrische Servolenkung laut Fahrzeugdiagnose	■ i. O.

Hydrauliköl der Servolenkung	■ nicht vorhanden
Kühlflüssigkeit	■ i. O.
Frostschutz bis (in °C)	-28
Bremsflüssigkeit	■ i. O.
Scheiben- und Scheinwerferwaschflüssigkeit	■ i. O.

Probefahrt

(Kalt-) Start-/Leerlaufverhalten	■ i. O.
Bremswirkung (Fuß- und Handbremse)	■ i. O.
ABS	■ i. O.
Federungssystem	■ i. O.
Servolenkung	■ i. O.
Lenkrad zentriert	■ i. O.
Geradeauslauf	■ i. O.
Fahrverhalten/-handling	■ i. O.
Fahrzeugleistung (Ansprechverhalten)	■ i. O.
Kupplungsspiel	■ nicht vorhanden
Schaltvorgang	■ i. O.
Differentialsperren / Allradantrieb	■ i. O.
Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen	■ nein
Warmstart-/Leerlaufverhalten	■ i. O.
Anmerkung zur Probefahrt	Probefahrt erfolgreich durchgeführt, keine Auffälligkeiten erkennbar. Fahrzeug läuft ruhig und ohne Beanstandungen.

Anhänge

1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.



8.



9.

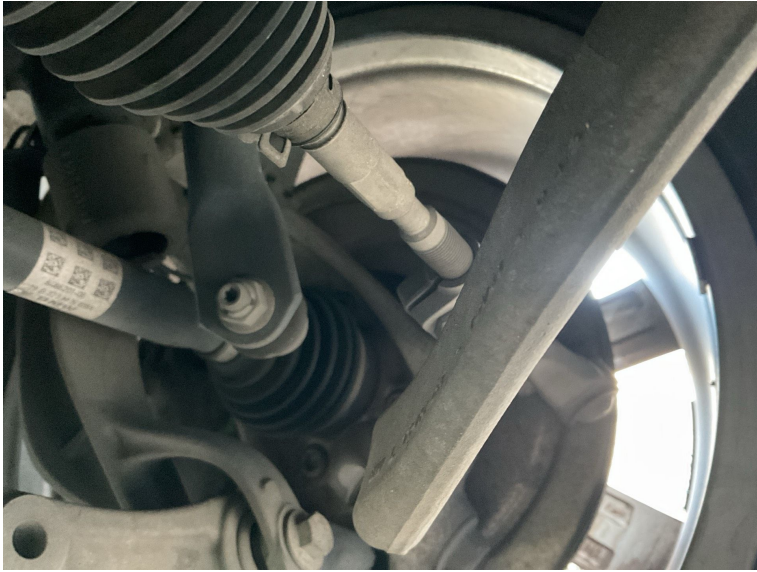

10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.

